

CONSEIL SECURITE
CIRCULAIRE DE SECURITE N° 199

Réf.: 21.0045

Date: 03 février 2021

Emetteur: FFP

Objet: Risque de blocage du conteneur secours des sacs-harnais Vector SE, en cas d'ouverture du secours « sec »

Matériels concernés: tous les sacs-harnais Vector SE

Texte: la non-ouverture de plusieurs conteneurs secours Vector SE constatée après action manuelle sur la commande d'ouverture lors d'un cycle de repliage annuel, avait conduit la FFP à émettre des consignes de positionnement des languettes latérales du rabat cache-aiguille de secours (fiche d'information sécurité du 20 janvier 2021).

Ces seules consignes données ne se sont pas démontrées suffisantes.

Suite à ces premiers incidents, il a depuis, été procédé à d'autres essais, effectués dans des conditions normatives de fonctionnement (c'est-à-dire notamment avec les languettes latérales du rabat cache-aiguille de secours correctement conditionnées).

Il a été observé dans ces derniers essais au sol, plusieurs autres cas de blocage sur des Vector SE, avec une détente de l'extracteur de secours sans que ce dernier ne se dégage du compartiment de secours.





FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME

62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tél : 01.53.46.68.68

e-mail : ffp@ffp.asso.fr

Web : www.ffp.asso.fr

L'examen du matériel montre que le rabat cache-aiguille de secours et les rabats latéraux sont « pincés » par la poussée de l'extracteur de secours.

Actions:

la FFP suspend dans les structures fédérales l'utilisation de tous les sacs-harnais Vector SE toutes tailles confondues, dans l'attente par le constructeur UPT de l'identification ciblée des type et génération de sac-harnais Vector SE qui fonctionnent en mode dégradé.

Les matériels qui seront précisément concernés par le Bulletin de Service ne pourront pas être remis en service avant la production d'une action corrective satisfaisante du constructeur UPT.

Personnel qualifié: Plieur détenteur de CQP, Plieur hors dotation

Date d'application : immédiate

AFFICHAGE OBLIGATOIRE